

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成21年2月	PDG-FE83DN	アルミウイング	FE83DN-550627
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
222,971km	150PS/110KW	A/T	ハキューム	長: 4,340 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,700 mm 門高: 2,600 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎		【備考】後付け。昇降能力800kg。ゲート長1240mm、ゲート幅1790mm、ストッパー迄長990mm、サイドストッパー幅1700mm。					
オイル漏れ	◎		【備考】					
リターダ	/		外装状態					

特記事項 フロアーマット破れ。左側ストップランプレンズ割れ。右側バックランプ割れ。運転席バイザー外れ (部品運転席に有り)  
記録簿 有 (H30/6~R2/6)

タイヤ残量

単位: mm

3	2		
—	—		
3	5	4	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16		
	—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	
—	—	—	—	
スベア		—	—	




素材: スチール    備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMM 「W2D0381」	平成21年2月
【備考】ラッシング2段。エアラインレール。庫内灯2ケ(1ケ球切れ)。センターシートより雨漏れ。前方下部両側雨漏れ。リアドアより雨巻き込み。ウイング開閉センサー作有。ウイングキャッチオープン時エンジン始動ならず。リア左ドア下がり (要調整)。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG800-B3ERA2 「06T024374N」	平成18年2月
【備考】後付け。昇降能力800kg。ゲート長1240mm、ゲート幅1790mm、ストッパー迄長990mm、サイドストッパー幅1700mm。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

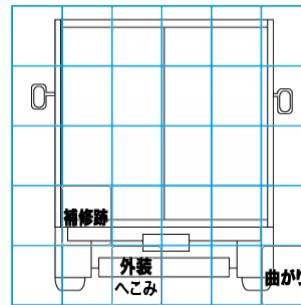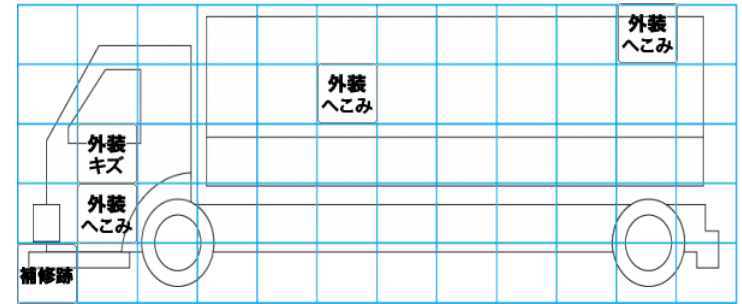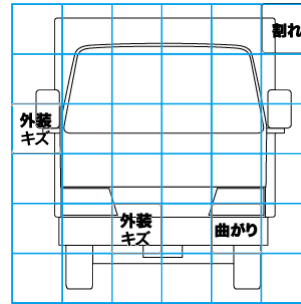

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ