

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056474
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
312,715km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,270 mm 幅: 2,310 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,150 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	右ドアレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャビン内汚れ傷。アイドリングストップ付。蛍光灯レンズ割れ。助手席ドア灰皿欠品。右フォグランプ水混入。F右フェンダー割れ。  
記録簿 有 (H27.12 R2.11)





タイヤ残量			
単位: mm			
12	12		
-	-		
12	12	11	11
-	-	-	-
スペア	1	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	

素材: スチール    備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD531」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段(左右曲がり有)。庫内灯2ケ。左観音式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。コルゲートパネルリベット外れ有。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3023」	平成25年
【備考】 最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。油圧シリンダー左右漏れ。PG寸法: 全長1505mm。全幅2355mm。有効長1220mm。有効幅2235mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

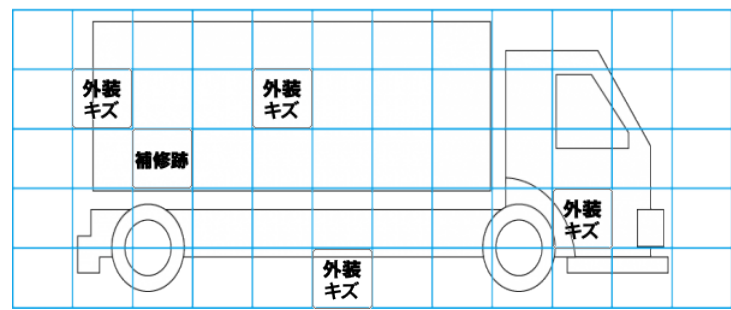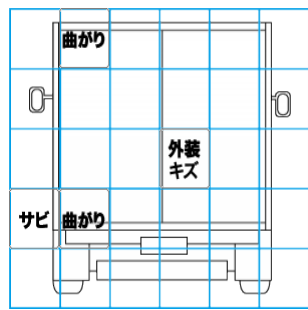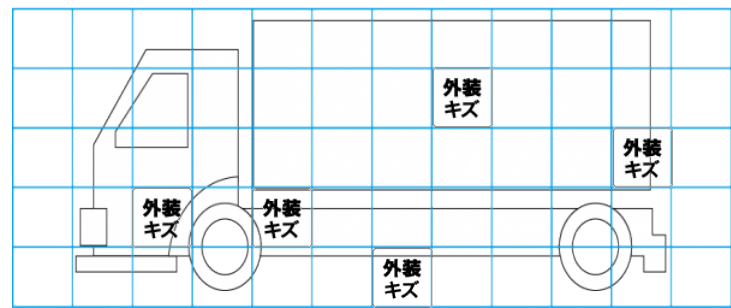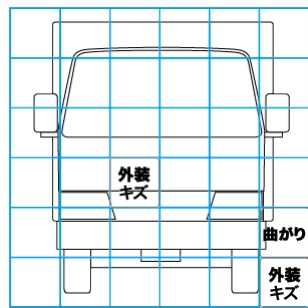

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ