

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍パン	FS64VZ-510051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43.508km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,800 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	カバーがた有。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	○	
ギア鳴き	◎		◎ アナログ			燃料タンク	○	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ルームランプレズひび割れ有。F右コーナーパネル取付割れ（補修有）。F左ステップカバー割れ。燃料タンクステー曲り有。
記録簿 有 (H28.9~R2.7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	4	5	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	-	-		スペア	-	-	

素材: スチール 備考: スペアーキャリア不良。スペアタイヤ無し。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F152629	平成27年9月
【備考】 ジョロダールール4列。電動ジョロダール不良、要修理。ラッシングレール2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】 -30℃設定。(1hで +16.5℃ → -2℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

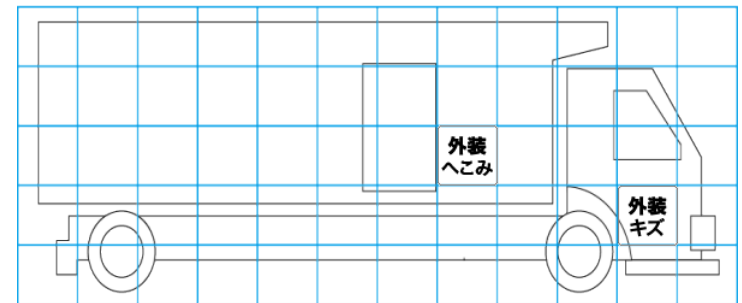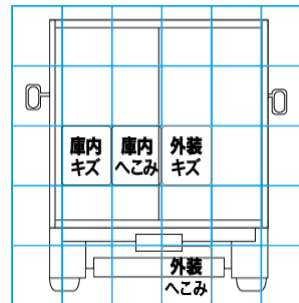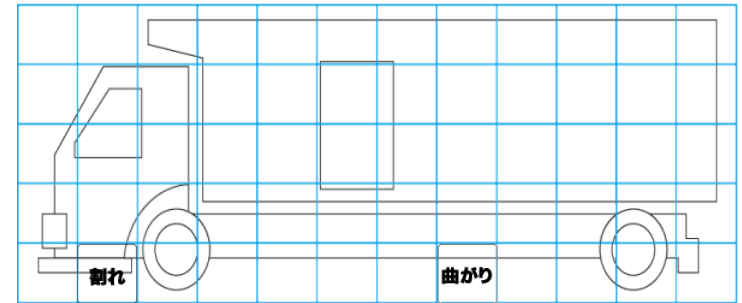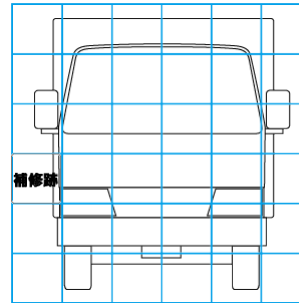

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ