

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-561398
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
429,672km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,520 mm 幅: 2,060 mm 高: 1,970 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ 座面裏取付割れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ: (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ: (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 綿板張り。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	○	R→N変則ショックあり				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャビン汚れ、傷、ビス穴。インパネポケット欠品。左テールレンズ割れ。右ドアパネル内側割れ。フロントガラスワイパー傷有。
記録簿 有 (H30.12 R3.2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-			-	-		
7	7	9	8	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			8	スペア		205/70R17.5	-

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H181324	平成30年3月
【備考】 断熱リヤ45mm、サイド45mm。ラッシングレール2段。可動式中間扉。庫内灯3ヶ。前方水抜き穴2ヶ。左スライド式サイド扉。左サイド、リヤ保冷カーテン。観音扉3枚。左右側面後方看板入れ付。			
冷凍機/直結	東プレ	XV24LODRAA-U	平成30年3月
【備考】 -30℃設定。(1hで F +22.5℃ R +22.5℃ → F -12℃ R -9℃) 確認。2エバ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

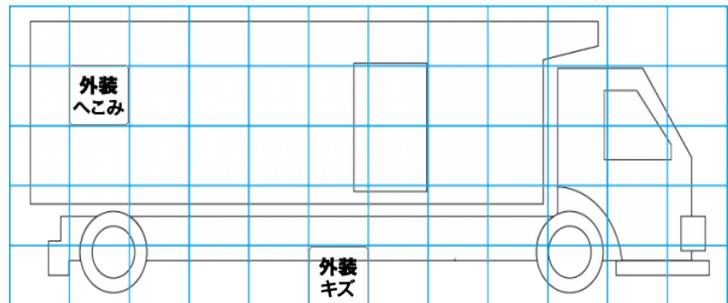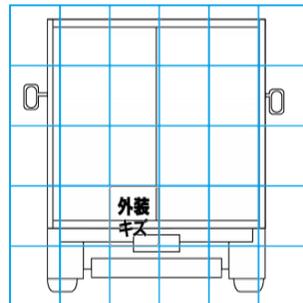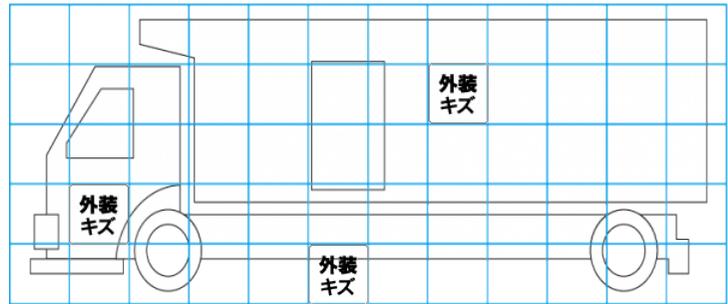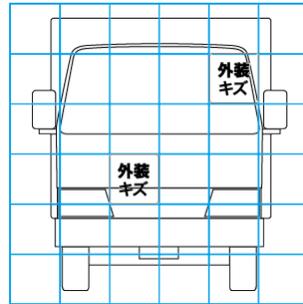

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ