

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年3月	BKG-FW1EZYG	アルミウィング	FW1EZY-12151	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
700.253km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速		エアー	長:9,900 mm 幅:2,390 mm 高:2,680 mm 門高:2,600 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタダー	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス コントローラー不良。
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷、ビス穴。インパネポケット欠品。エアードレイヤーエア漏れ。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。

記録簿 有 (H22/6~R3/2)

タイヤ残量

単位 : mm

	11	11	
	10	11	
8	7	6	7
10	10	10	11
スベア		5	—





タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—

素材：アルミ

備考：リヤフロント、スペアー以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWZH-JLABBD 「2KU6829-03」	平成22年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。内張穴あき有。リヤ跳ね上げ扉。オーバーハングバンパーコーナー欠品有。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002B-B3MRA2 「10T018050N」	平成22年
【備考】 PG寸法：全長1555mm、全幅2410mm、有効長1290mm、有効幅2280mm。最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。 ラジコン欠品（受信器有）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

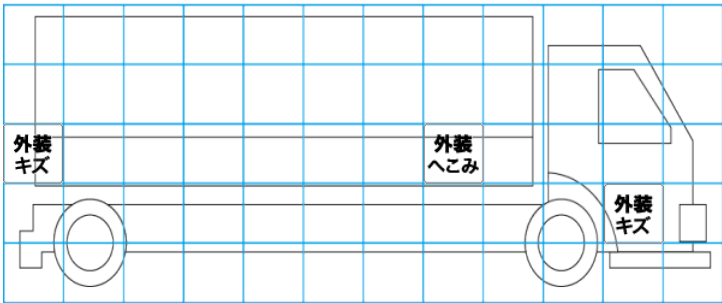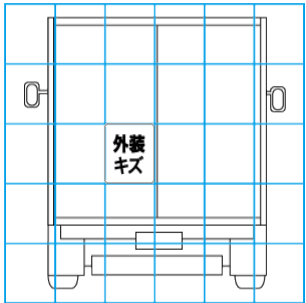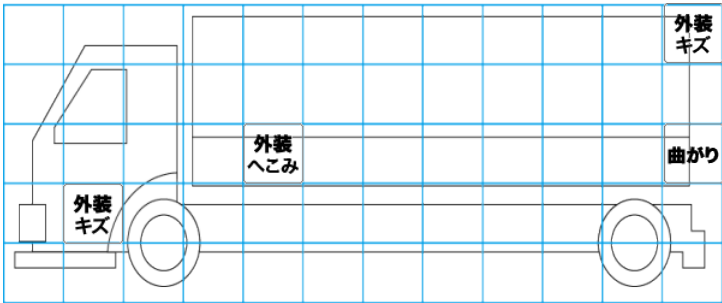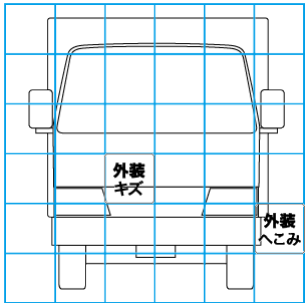

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ