

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成14年1月	KL-FU54JUJ	タンクローリー	FU54JUJ-521632
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,065,039km	350PS/KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	ワイパー、ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステムエアサス制御ランプ点灯。			
マフラー	○	腐食マフラーバンド錆。						
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	ウォーニングランプ点灯。
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ400L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	キャリア取付面
						デフロック	/	

特記事項 ※キャブ天井部分塗装劣化、右フォグランプ亀裂、最後部クロスメンバ腐食穴あり。  
記録簿 有 (H14/5~R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	6			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
5	3	4	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア			
素材: アルミ				備考: 2、3軸目再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	矢野特殊自動車	MT20-312 「T010117」	平成14年1月
【備考】アルミ製石油ローリー、7槽、総容量20kℓ※サブフレーム亀裂、補修跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)

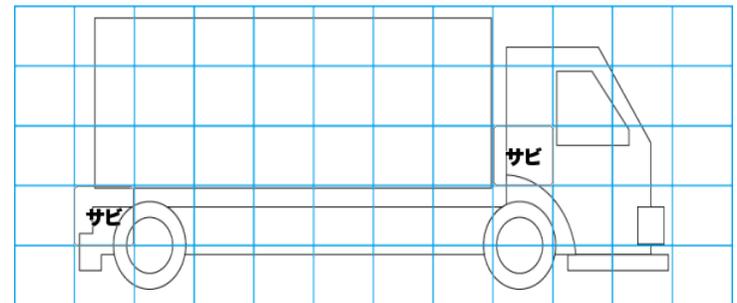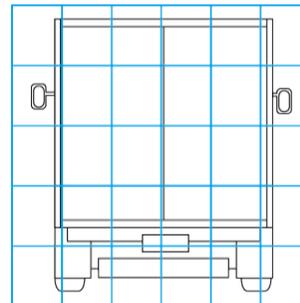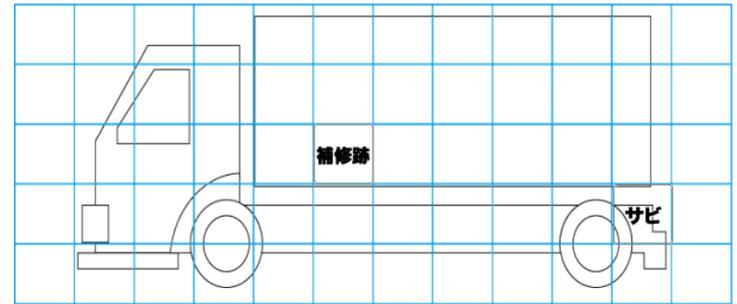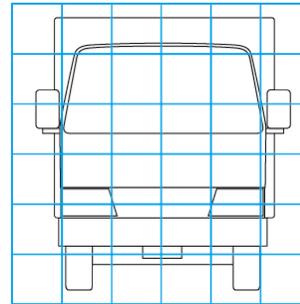

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ