

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-105879-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
751.421km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,250 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス I形キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *2024年4月1,028,555Km時リコールにてエンジンAssy交換(記録簿有)。
 キャブ内汚れキズ。車高灯フロント右不灯・フロント左レンズ割れ。キャブ後方インテークダクトガタ。
 バンパースカート外れ。フロント左ショックアブソーバー渗み。
 エンジンキー3本、キーレス1個。
記録簿 有 (R3/2~R5/3)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
—	—		
1	2	0	0
2	2	1	1
スペア	3	—	

タイヤサイズ			
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—		
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	275/80R22.5		—

素材: アルミ 備考: リヤ再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9170 「B200099」	令和 2年2月
【備考】ラッシングレール2段。ジョロダレール4列。庫内灯左右2列。水抜き穴前後2対。左サイド観音式扉。 断熱材: リヤ90mm、サイド75mm。			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100S-CN 「097900022BL」	令和 2年
【備考】-35℃設定。+3.2℃~+24.6℃ (2H) 確認。フロントエバポレーター下高さ2100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

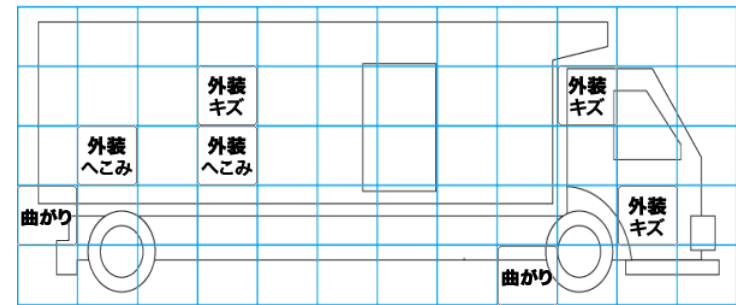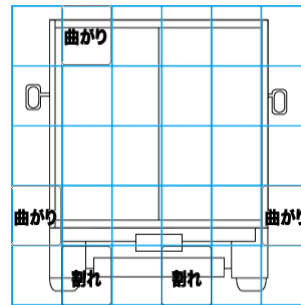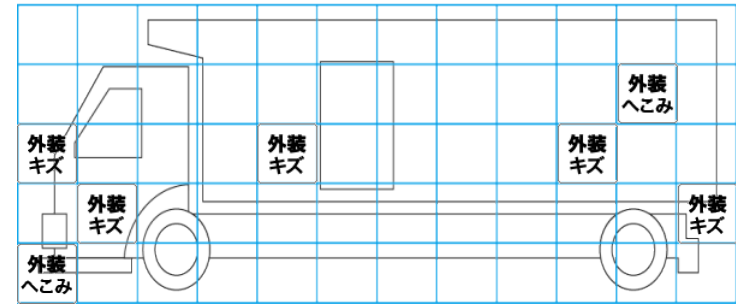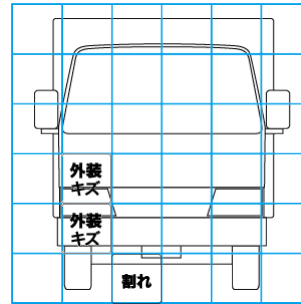

【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ