

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7061034
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
638,777km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,130 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,010 mm 門高: 2,000 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ 左右欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	△	クラッチブースターエ ア漏れ。				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。スターターキー1本、スベアキー無。  
 記録簿 有 (H26/6~R3/12)

タイヤ残量			
単位: mm			
1	0		
-	-		
0	0	0	0
-	-	-	-
スベア	0	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スベア	225/80R17.5	-	
素材: アルミ	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F140638	平成26年3月
【備考】断熱リヤ100mm、70mm。ラッシンググレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOC-T	平成26年3月
【備考】-30℃設定 (1hで +16℃ → -11℃ 確認)。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2 「14T028750N」	平成26年
【備考】PG寸法: 全長1570mm、全幅2190mm、有効長1215mm、有効幅2115mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

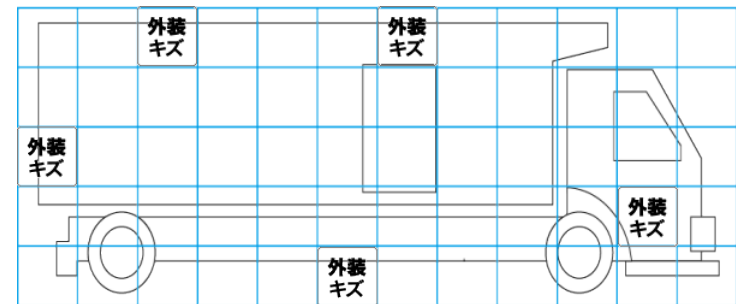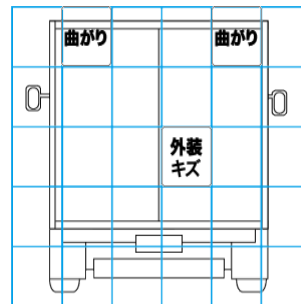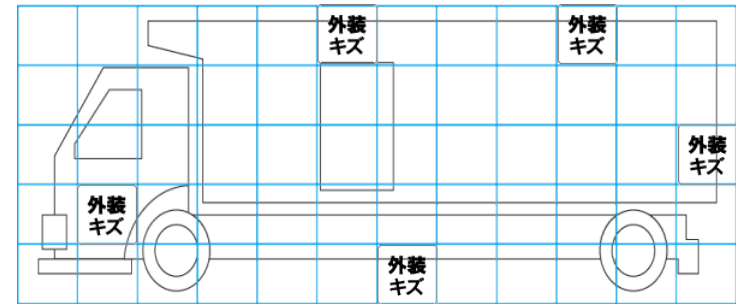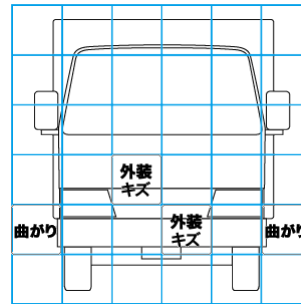

【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			