

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年10月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7007246
走行	馬力	シフト		ブレーキ
618,513km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				長: 9,590 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない コンデンサーモーター 作動不良	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動 モーター不良	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフポケット欠品。  
エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー無。  
記録簿 有 (H30/3~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	8	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	12	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。ホイール鏽。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8H2933」	平成25年
【備考】エアロール4列。引き出しフック6対。ラッシングレール2段。床前方スタンション穴2ヶ。庫内灯4ヶ（1ヶ不灯）。90度ストッパー。ウイング・煽りロック鏽（洗り有）。門口鏽。右煽り前方隙間有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

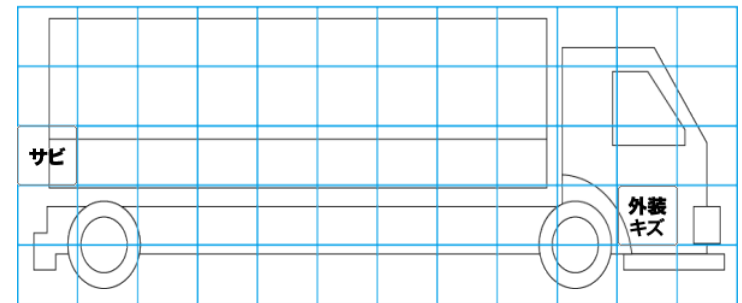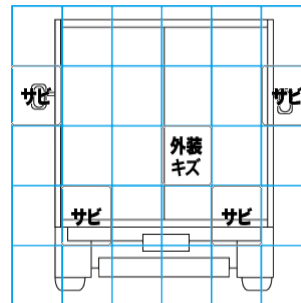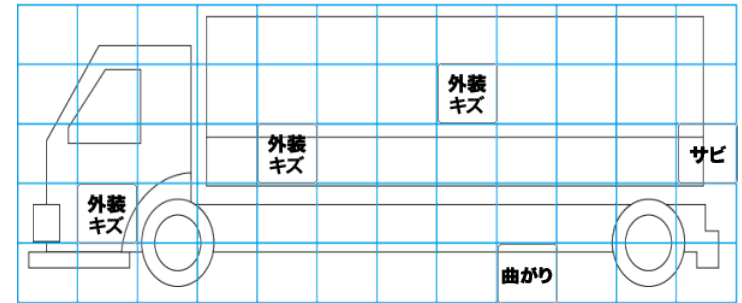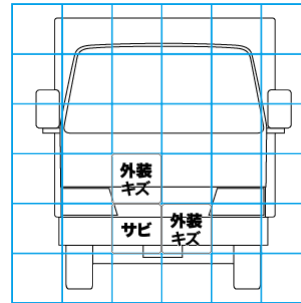

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ