

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年7月	TKG-FC9JLAP	アルミウィング	FC9JLA-10918
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
187.855km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 6,230 mm 幅: 2,210 mm 高: 2,310 mm 門高: 2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	/				
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L			
リタータ	/							
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材						
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。右テールレンズひび。右ドアパネル曲がり。
エンジンキー1本(スペアー無し)、ボディキー2本。




記録簿 有 (H28/6~R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
3	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	

素材：スチール 備考：リヤ左外ホイール曲がり。リヤ4本再生タイヤ、ひび有。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCLA-MJAAMK 「2KY8049-05」	平成26年
【備考】ラッシングレール1段。庫内灯3ヶ（1ケレンズ欠品）。センターシート前後補修跡。左前三角板曲り。 左ウイング横骨曲り、内張割れ、ルーフ補修跡有。左前燐り内穴あき。左右ウイング外面傷、凹み。 右観音扉ヒンジ曲り、隙間有。リヤ台枠凹み亀裂有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

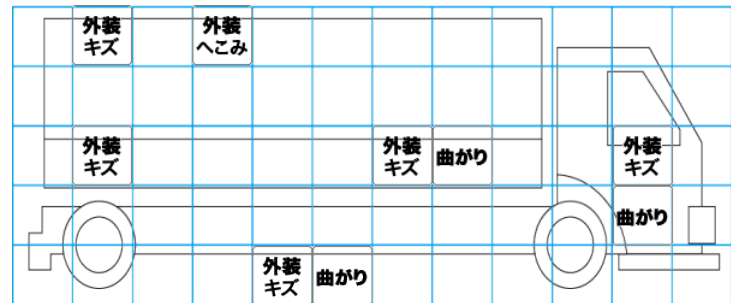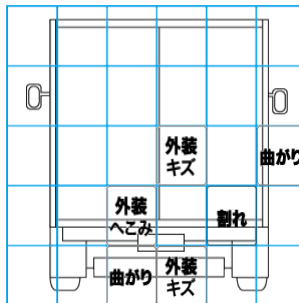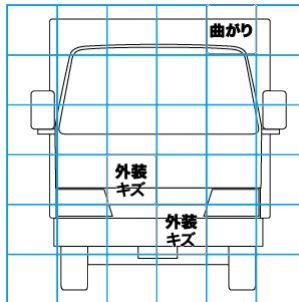

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------