

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年5月	GKG-CG5ZA	アルミウイング	CG5ZA-12547
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
497,693km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,530 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	ナビ付き 時々電源落ちる			
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎							
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/		ETC	◎	2.0	パワステ	○	オイルポンプ滲み
異音	◎		タコグラフ	/		ハンドル	◎	
オイル漏れ	○	オイルフィルター付近にじみ				燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
			床材質	/	木材			
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 *キャブ、ボデー看板跡有。キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。
エンジンキー3本、ボデーキー3本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー2本。
記録簿 有 (H27/2~H29/10、R3/4~R5/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		2	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8D8739」	平成26年
【備考】エアロール4列。鳥居型引き出しフック10対。ラッシングレール2段。前方スタンション6ヶ、スタンション2本。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。前立てフック4ヶ。左後方エアサスコントローラー付。リヤステップ曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

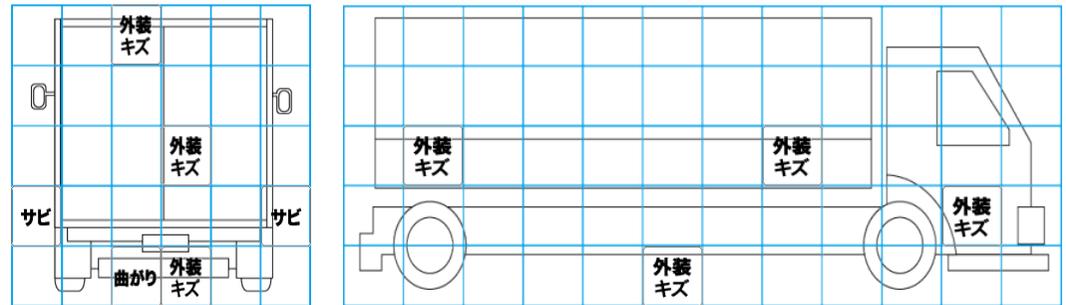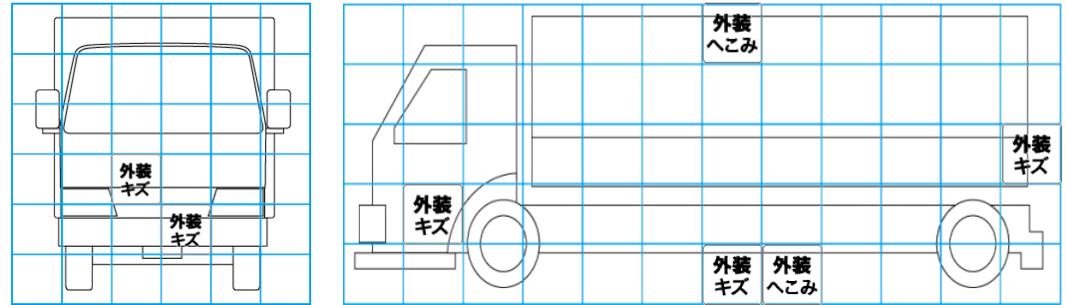

【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			