

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年6月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-512909-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
458,646km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED フォグ付き
オイル漏れ	○	ロッカーカバー ノズルシール、カムセ ンサー、にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラーステー塗装剥 がれ、左ミラーカバー 汚れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	△	デジタル 電源入らない			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	汚れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	前軸デフR側ビニオン ール、にじみ
						デフロック	◎	

特記事項 ドアキー付きスマートキー2ヶ、ドアキー2本、ボディキー2本、突入防止装置左カバー割れ、ステンレスフェンダー、庫内汚れ、後後輪
・左外リサイクルタイヤ内及び右内外ノーマルタイヤ、他スタッドレスタイヤ、観音扉外周整流板・左右最下端欠損(外装キャブコーシ
ョンに写真添付)





記録簿 有 (R4/3~R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	10	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	0	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	12	—		スペア	245/70R19.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	F039A4583J	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対、右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

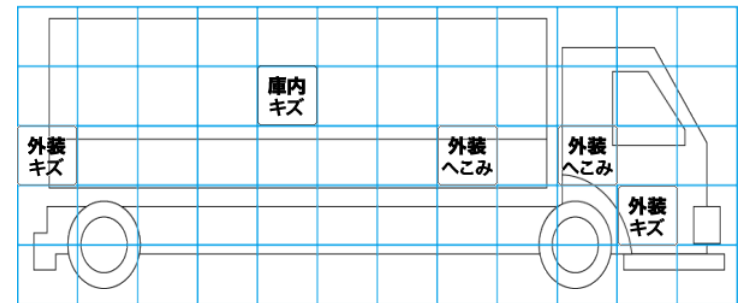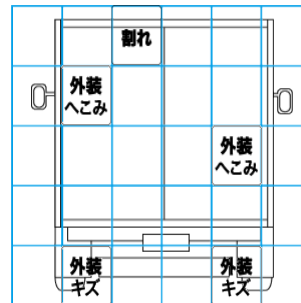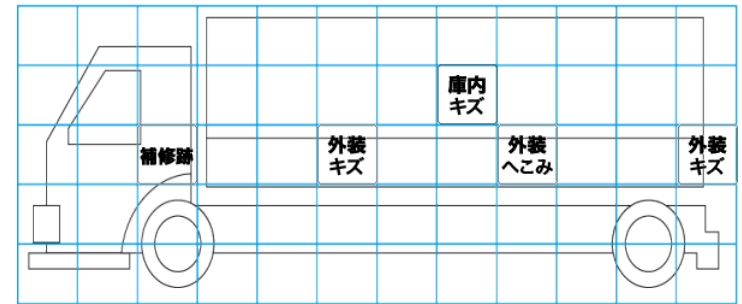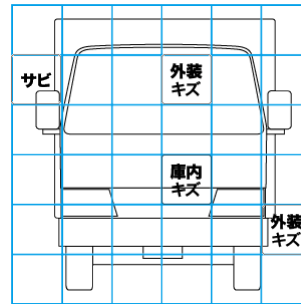

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ