

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成29年10月	2PG-CD5CA	冷凍バン	JNCMB02C5HU025039-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
724,717km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長:9,330 mm 幅:2,270 mm 高:2,290 mm 門高:2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	アイドリング時音あり
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 珪キーストーン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	右リヤレンズ ひび
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。ルームランプ蛍光灯不灯(レンズ割れ)。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個(作動不良)、燃料タンクキー4本、ボディキー4本(サイド扉キーシリンダー固着使用不可)。
記録簿 有 (H30/10~R6/8)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	10	9	
	—	—	
5	5	3	4
9	10	6	7
スベア		12	—

タイヤサイズ			
<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>		
—	—		
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>スペア</u>	<u>295/80R22.5</u>	—	
素材：スチール	備考：リヤフロント4本再生タイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8298 「B170581」	平成29年8月
【備考】断熱材：サイド75mm・リヤ75mm。ラッシングレール3段。左サイド扉片開き式。 ジョロダーレール4列。庫内灯2列。水抜き穴3ヶ。			
冷凍機／直結	デンソー	CG893W	平成29年
【備考】-32℃設定（外気温 +36.0℃） +32.5℃ → -1.5℃ 1h確認。2エバ。稼働時間9339h。リヤエバ内寸高さ2,130mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

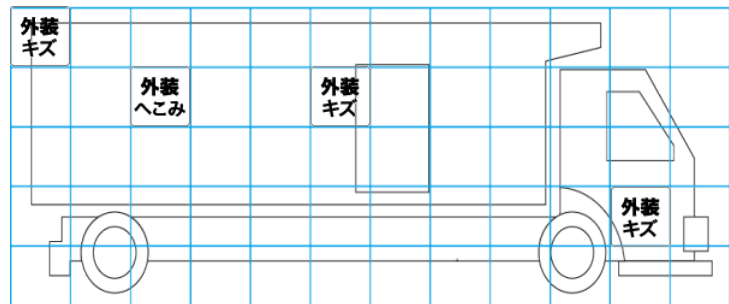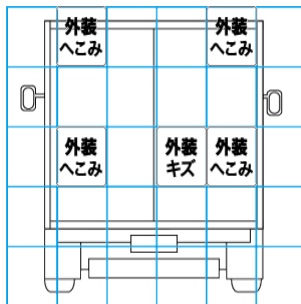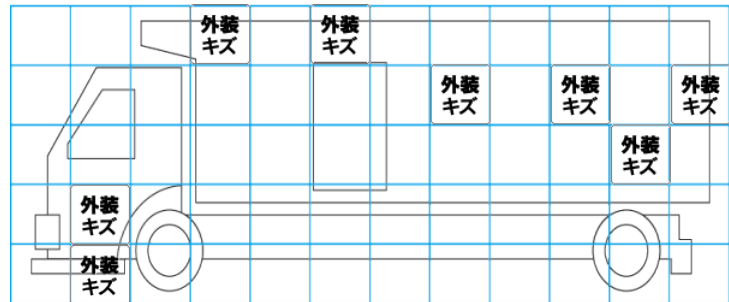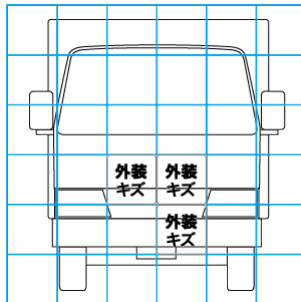

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------