

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成30年5月	2PG-CD5CA	冷凍バン	JNCMB02C1JU028056
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
945,575km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,410 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎				異音	シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		エアコン	○	ブロフモータ付近ビビり音	ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	シリンダヘッド左後、レベルゲージ付け根(オイルパン)、にじみ	スターター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		オルタネーター	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(運転席)	◎		ミラー	△	ミラー鏡面脱落(補修有)
燃料漏れ	◎		P/W(助手席)	◎				
排気	◎		坂道発進装置	◎				
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	エグレ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミキーストン	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 後後軸右ショックにじみ。キャブチルトブザー鳴らない。エンジンキー2本、キーレス1本、ボデーキー4本(後ろドア固着)

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
4	4	4	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
7	7	7	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	—	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「71-171823-1」	平成30年1月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴3ヶ、庫内灯3対、左サイドドア、ジョロダーレール4列			
冷凍機／直結	菱重	TDJS100DC	平成30年1月
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

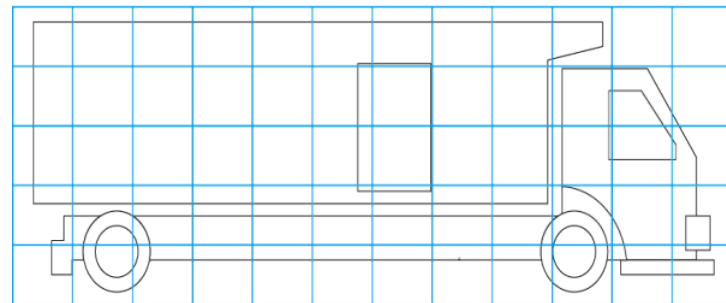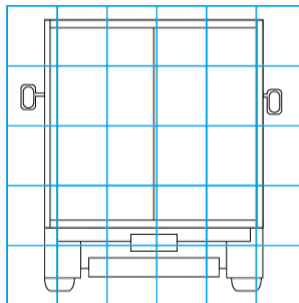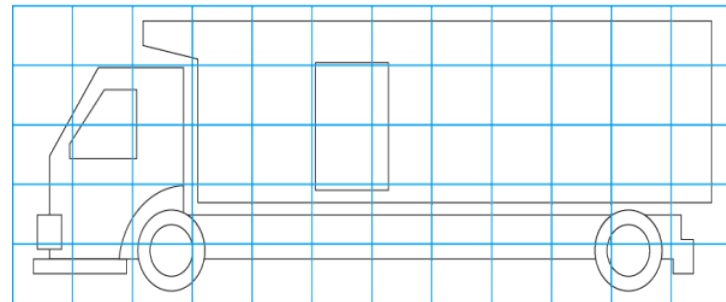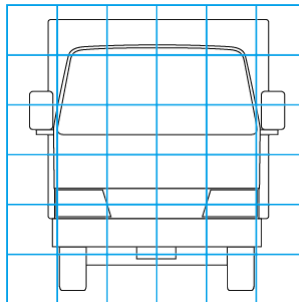

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------