

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年9月	QKG-FV54VZ	粉粒運搬車	FV54VZ-530206
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
801,176km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	ラジエター ヒーター水管漏れ	P/W (助手席)	◎		ミラー	△	サイドアンダー取付割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプ腐食	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 300L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





**特記事項** キャブ内汚れ、傷。エア漏れ有。運転席シートベルトバックル不良(使用不可)。左フォグランプ不灯。尿素タンク漏れ有。左ステップステア曲り・スノコ外れ。左ステップスカート割れ。リヤ8本再生タイヤ。エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
14	14	14	14	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
14	14	14	14	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: アルミ 備考: スペアタイヤ欠品

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	極東開発工業	JA146-18C-S 「14J020017N」	平成26年
【備考】品名: パラセメント。最大積載容積: 14.12立米。2室。前方ステンレス工具箱1ヶ。作業灯1ヶ。上物フレーム、タンク錆。PTOコンプレッサー回転計レンズ欠品、作動不良。 スクリューコンプレッサーオイルタンクバンド腐食割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂

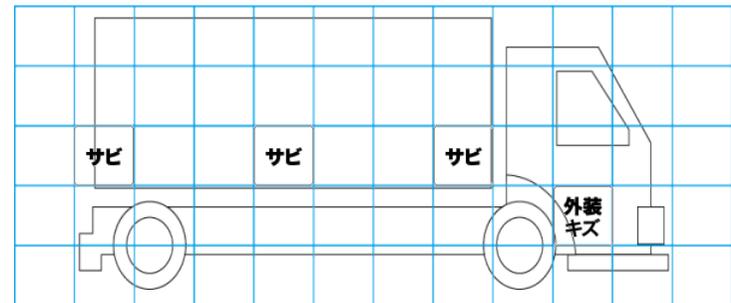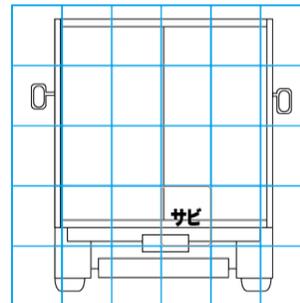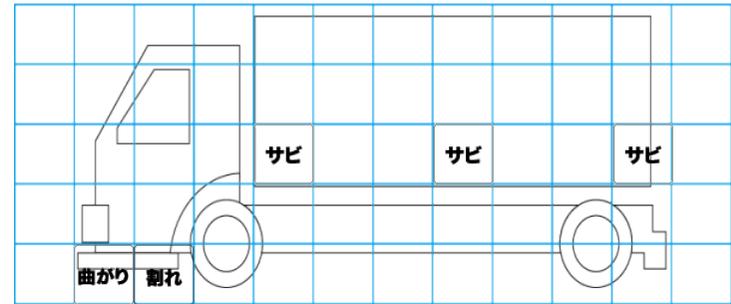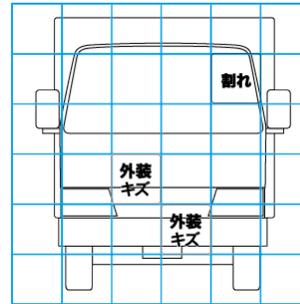

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ