

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年2月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7072295
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
350,515km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,260 mm 幅: 2,210 mm 高: 2,390 mm 門高: 2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	アンダーミラー取付部 割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗 フロント左右
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	○	3速	床材質	/	木材、鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。  
E/Gキー2本（1本キーレス付 作動不良）  
**記録簿** 有（H28/8~R5/11）




タイヤ残量			
単位: mm			
8	6		
—	—		
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMT 「W6D7971」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯3個。庫内前立て下側アルミ縞板浮きあり。床後部鉄板浮きあり。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D4293」	平成27年
【備考】 最大荷重1000kg。ラジコン付。PG寸法: 全長1585mm、全幅2220mm、有効長1300mm、有効幅2095mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

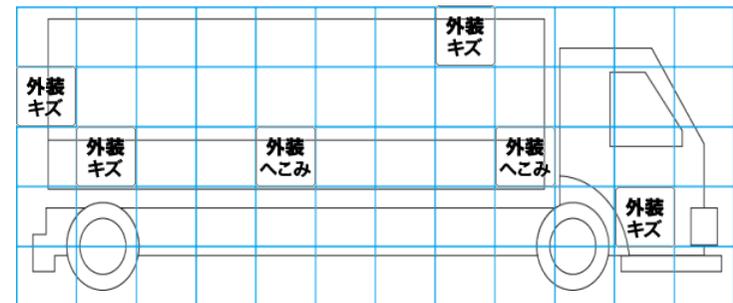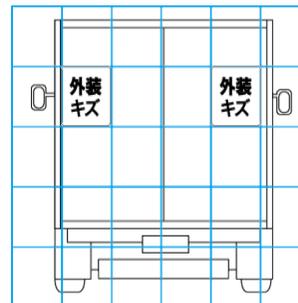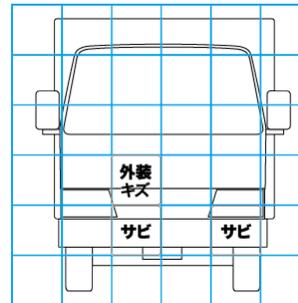

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----