

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-523686
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
537,108km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 10,020 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
記録簿 無○

タイヤ残量				
単位: mm				
9	9			
7	5			
9	8	8	6	
6	6	4	3	
スベア	11	—		

タイヤサイズ				
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スベア	245/70R19.5			
素材: スチール 備考: スベア以外スタッドレスタイヤ。				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	769A7450	平成29年
【備考】引き出しフック10対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。前立て内側下部へコミ有。リヤ台枠へコミ、観音扉隙間有。右観音扉下部ヒンジ曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

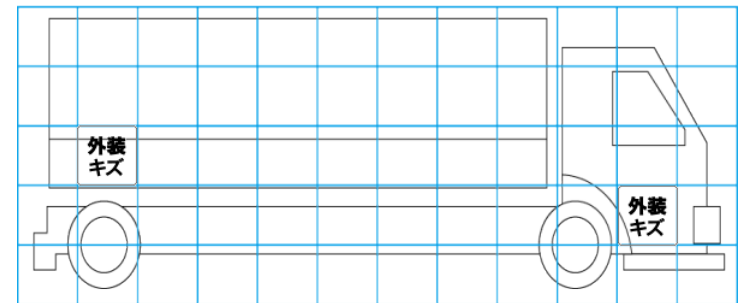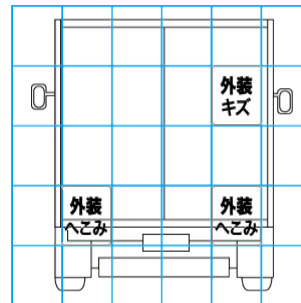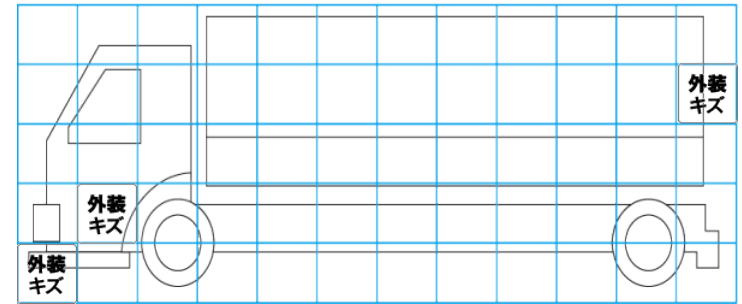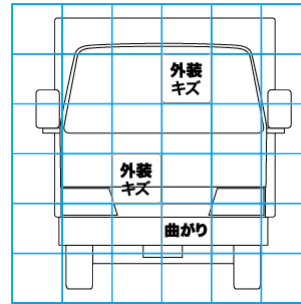

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----